







0  
0  
0

## 17) Методы расчета точности и анализа техпроцессов

1. Теоретический, расчетный

2. Экспериментальный, статистический

1. **Расчетно-аналитический метод** предполагает полную определенность техпроцесса, на основе решения системы уравнений, описывающих закономерность переноса погрешностей техпроцесса и определение искомой точности.

Правомерность применения определенных моделей зависит от степени исследования, изучения изучаемого процесса. Математическое описание процессов заключается в последовательном определении исходных погрешностей и дальнейшее установление в аналитическом виде их влияния на окончательную точность обработки.

Трудности метода:

- 1)Невозможно учесть все факторы, влияющие на точность техпроцесса;
- 2)Сложность решения большого числа уравнений;
- 3)При точности изготовления одного изделия нельзя судить о точности тех.процесса в целом.

Этот метод применяется: 1)для оценки влияния отдельных факторов в определенных условиях производства, но не позволяет получить комплексную оценку всех факторов, влияющих на точность обработки; 2)для расчета погрешностей единичных деталей.

2. **Вероятностный метод** может быть использован для анализа точности обработки партии деталей или процесса в целом, т.к. он охватывает все возможные и важные комбинации условий хода тех.процесса. Вероятностная модель содержит законы распределения характеристики, параметров размеров и рассеивания погрешности обработки, как для партии деталей, так и для всего процесса в целом.

3. **Метод статического моделирования** для него необходимо располагать экспериментальными данными о точности отдельных операций и отдельных параметров тех.процесса.

Статические методы:

1.Кривые распределения

2.Точностные диаграммы

3.Корреляционные методы

4.Регрессионные методы

5.Дисперсионный анализ

6.Теория планирования эксперимента.

4. **Расчет анализа точности на основе решения технологического размерного уравнения** возможен при настройке станков, но необходимо четко представлять взаимодействие отдельных параметров влияющих на точность настройки.

$$P_x = j \cdot x \quad P_x = c \cdot (t_{\text{зад}} - x)^x$$

$A_{\text{ст}}$  – статический размер, определяемый положением инструмента относительно установочных поверхностей станка при ненапруженной технолог.системы.

$A_{\text{дин}}$  – динамическая деформация технолог.системы в направлении выдерживаемого размера под действием сил резания.

$A_{\text{изм}}$  – размер определяемого положение измерительной базы относительно установочных поверхностей станка.

$$A_{\text{дем}} = A_{\text{ст}} + A_{\text{дин}} - A_{\text{изм}}$$

$$A_{\text{дем}} = \frac{c \cdot (A_{\text{зад}} + A_{\text{изм}} + j \cdot A_{\text{ст}})}{c + j} - A_{\text{изм}} + \frac{z \cdot c \cdot j \cdot (A_{\text{дем}} + A_{\text{зад}} - A_{\text{изм}})}{(c + j)^2}$$

$$\ln \frac{j \cdot (A_{\text{изм}} + A_{\text{зад}} - A_{\text{ст}})}{c + j} \quad ; \text{где } z = x_p - 1$$

## 24) Конструкторская и сборочная базы. Скрытые базы.

**База** – совокупность поверхностей, линий или точек, относительно которых ориентируются другие детали при сборке или другие поверхности данной детали при обработке или измерении.

По функциональному назначению базы делятся на: конструкторские; сборочные; измерительные; технологические; транспортные.

**Конструкторская база** – совокупность поверхностей, линий или точек, от которых задаются размеры и положения других деталей в изделий при разработке конструкции. Конструкторская база может быть *реальной*, если она представляет материальную поверхность, но может быть и *условной*, если она представляет геометрическую линию.

**Сборочная база** – совокупность поверхностей, линий или точек, которые ориентируют данную деталь относительно других деталей в изделии или сборочной единице и подразделяются на опорные и прорезочные.

Сборочная база называется *оторной*, когда составляющие ее базирующие поверхности непосредственно соприкасаются с поверхностьюми других деталей и они всегда реальные, образуются из совокупности материальных поверхностей. И сборка производится путем сопряжения сборочных базирующих элементов изделия без выверки.

А иногда производятся выверки взаиморасположения деталей по прорезочным сборочным базам с последующей их фиксацией. Прорезчная сборочная база – это когда ее составляющие базирующей поверхности служат для выверки положения детали относительно др. деталей изделия. Они могут быть реальными или условными.

**Скрытые базы** – координатные плоскости, мысленно проводимые к имеющимся у детали, конструктивно оформленным обрабатываемым базам для доведения их общего числа до 3.

Скрытые базы чаще всего проводятся по осям симметрии. В ряде случаев для сокращения времени на установку детали при обработке и создания опорных точек скрытые базы материализуются в виде приливов, бобышек, разметочных линий и т.д.

0  
0  
0  
0  
0

## 21) Понятие базы. Классификация баз по числу лишаемых степеней свободы.

База – это совокупность поверхностей, линий или точек по отношению к которым ориентируются другие детали при сборке или другие поверхности данной детали при обработке или измерении.


Положение любой детали рассматриваемой как абсолютно жесткое тело определяется относительно трех выбранных координатных плоскостей, т.е. тело необходимо лишить трех прямолинейных перемещений в направлении координатных осей и трех вращательных движений вокруг трех координатных осей.

оси	$x \cdot y$	$x \cdot z$	$y \cdot z$
$x$	↔	—	+
$y$	↔	+	—
$z$	↔	+	—
	↖ ↗	↖ ↗	↖ ↗


Для определения положения жесткой детали необходимо и достаточно 6 опорных точек. На призматических деталях опорные точки располагаются: 3 опорные точки на поверхности с наибольшими размерами, и лишают детали трех степеней свободы. Боковая поверхность связывается 2 удерживающими связями с плоскостью  $x \cdot z$  и лишает дет. 2-х степеней свободы. И для полной координатной положения дет. поверхность с наименьшими размерами соединяется связью с плоскостью  $y \cdot z$  и тело лишается одной степени свободы.

Применимально к призматическим телам можно определить след. классификацию баз:

- 1) Главная базирующая поверхность – это поверхность или сочетание поверхностей, лишающая деталь 3-х степеней свободы.
- 2) Направляющая базирующая поверхность – это поверхность или сочетание поверхностей лишающая деталь 2-х степеней свободы.
- 3) Упорная базирующая поверхность - это поверхность или соч. поверх., лишающая деталь 1-й степени свободы.

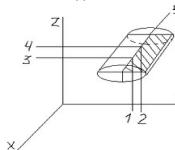

На цилиндрической поверхности располагаются 4 опорные точки, которые лишают деталь 4-х степеней свободы и называется двойной направляющей базой. На торцевой поверхности и одной из образующей располагаются по одной опорной точке.

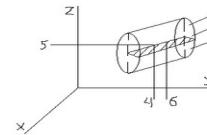

На детали с соотношением  $l/d < 1$  6 опорных точек расположаются: 3 на торцевой поверхности выполняют функцию главной базирующей поверхности; 2 на цилиндрической поверхности лишают деталь 2-х степеней свободы и называется двойной упорной или центрирующей базой. И одна точка располагается на одной из образующей поверхности и выполняет функцию упорной базы.

При установке детали по длинной конической поверхности, деталь лишается 5 степеней свободы и остается возможность вращения вокруг собственной оси и поэтому поверхность длинного конуса может быть названа упорно-направляющей базирующей поверхности. А повь., несущая на себе одну опорную точку наз-ся опорной.

По функциональному назначению базы делятся на: конструкторские; сборочные; измерительные; технологические; транспортные.

**Конструкторская база** – совокупность поверхностей, линий или точек, от которых задаются размеры и положения других деталей в изделий при разработке конструкции. Конструкторская база может быть *реальной*, если она представляет материальную поверхность, но может быть и *условной*, если она представляет геометрическую линию.

**Сборочная база** – совокупность поверхностей, линий или точек, которые ориентируют данную деталь относительно других деталей в изделии или сборочной единице и подразделяются на опорные и прорезочные.

Сборочная база называется *оторной*, когда составляющие ее базирующие поверхности непосредственно соприкасаются с поверхностьюми других деталей и они всегда реальные, образуются из совокупности материальных поверхностей. И сборка производится путем сопряжения сборочных базирующих элементов изделия без выверки.

А иногда производятся выверки взаиморасположения деталей по прорезочным сборочным базам с последующей их фиксацией. Прорезчная сборочная база – это когда ее составляющие базирующей поверхности служат для выверки положения детали относительно др. деталей изделия. Они могут быть реальными или условными.

**Скрытые базы** – координатные плоскости, мысленно проводимые к имеющимся у детали, конструктивно оформленным обрабатываемым базам для доведения их общего числа до 3.

Скрытые базы чаще всего проводятся по осям симметрии. В ряде случаев для сокращения времени на установку детали при обработке и создания опорных точек скрытые базы материализуются в виде приливов, бобышек, разметочных линий и т.д.

0  
0  
0  
0  
0

## 20) Факторы, влияющие на качество поверхности.

- Обезуглероженный поверхностный слой
- Следы шероховатости прокатных валков и литейных форм
- Величина зерен формовочной смеси
- Следы окалины
- Поверхности с неровностями

1)Шероховатость поверхности образованной резанием зависит от метода обработки. 2)Значительное влияние оказывают режимы резания, при скорости 20-25 м/мин, что связано с захватом и отрывом слоев расположенных под режущей кромкой. При высоких скоростях наростообразование прекращается, и процесс идет более плавно. При разных методах обработки подача по-разному влияет на шероховатость поверхности.



Глубина резания мало влияет на шероховатость поверхности, если технологическая система достаточно жесткая. На шероховатость поверхности влияют механические свойства, хим. состав и структура материала детали. Меньшая шероховатость получается при обработке деталей из твердой стали, с повышенным содержанием серы, присадкой свинца и мелкозернистой структурой.3)Шероховатость поверхности зависит от жесткости технологической системы. Физико-механические свойства поверхностного слоя изменяются под действием силовых и тепловых факторов. При обработке лезвийным инструментом преимущественно воздействуют силовые факторы пластические деформации смещения кристаллов и наклеп поверхностного слоя. При обработке абразивом состояние поверхностного слоя определяется тепловыми явлениями, и в нем также возникают остаточные напряжения. При шлифовании характерна высокая т в тонком поверхностном слое. При этом возможны структурные неоднородности и мелкие трещины. Чтобы снизить их величину надо: увеличить скорость вращения заготовки, уменьшить глубину резания, применять мягкие круги и охлаждение.4)Износ и затупление инструмента приводят к повышенному трению по задней поверхности,5) материал инструмента. Электроимпульсная обработка изменяет структуру материалов. Электрохимическая обработка насыщает поверхностный слой водородом и может возникнуть хрупкая поломка. **Методы измерения и оценка качества поверхности.** Шероховатость поверхности оценивается путем измерения микронеровностей приборами: профилографы, профилометры, оптические приборы. Принцип работы профилометров основан на измерении микронеровности путем опускания ее алмазной иглы и определяет величину среднеквадратического отклонения от средней линии профиля обработанной поверхности детали. В производственных условиях шероховатость поверхности деталей часто оценивают путем сравнения их с эталонами чистоты, представляющими собой плоские или цилиндрические образцы, изготовленные из различных материалов с шероховатостью обработанных поверхностей, соответствующей известной шероховатости. Наборы образцов – эталонов изготавливают для различных видов механической обработки.

## 31) Измерительные базы.

Измерительная (контрольная) база - это совокупность поверхностей, линий или точек от которых производится отсчет выполняемых размеров при измерении детали, или по которым производится проверка взаиморасположения поверхностей детали. Измерительные базы связываются с контролируемыми поверхностями непосредственными размерами или определенными технич. условиями.

Если измерительными базами служат реальные поверхности, то проверка осуществляется обычными методами контроля.

При использовании геометр. линий или точек применяются косвенные методы контроля, а иногда указанные базы материализуются вспомогательными деталями.

0  
0  
0







a) Средняя величина допуска  $\delta_{cp}$  определяется:

$$\delta_{cp} = \frac{\delta_A}{m-1}$$

Если эта средняя величина допуска оказывается экономически приемлемой в производственных условиях, ее корректируют, учитывая трудности и экономику получения требуемой точности для каждой из составляющих звеньев размерной цепи.

б) Для расчета допусков звеньев размерных полей в общем случае и для расчета допусков звеньев плоских размерных цепей с параллельно расположенным

$$\delta_A = \sum_{i=1}^{m-1} \delta_i$$

звеньями:

После корректировки величины допусков, установленных для всех составляющих звеньев должны удовлетворять этому равенству.

в) Координата середин поля допуска для плоской размерной цепи с параллельными звеньями:

$$\Delta_{oi} = \sum_{i=1}^n \Delta_{oi} - \sum_{i=1}^{m-1} \Delta_{oi}$$

где  $\Delta_{oi}$  и  $\Delta_{oi}$  – величины координат исходного и  $i$ -го, составляющего звенья размерной цепи;  $n$  – количество увеличивающих звеньев;  $m$  – общее количество звеньев цепи.

Правильность установленных величин координат середин полей допусков и их знаков проверяется по этой формуле.

г) Для проверки правильности расчета и установления величин  $\delta_i$  и  $\Delta_{oi}$  можно воспользоваться равенствами, служащими для расчета величин предельных отклонений

$$\Delta_A^{\mu\delta} = \sum_{i=1}^n \Delta_{oi} - \sum_{i=1}^{m-1} \Delta_{oi} + \sum_{i=1}^{m-1} \frac{\delta_i}{2}$$

$$\Delta_A^{\mu m} = \sum_{i=1}^n \Delta_{oi} - \sum_{i=1}^{m-1} \Delta_{oi} - \sum_{i=1}^{m-1} \frac{\delta_i}{2}$$

замыкающего звена:

2. Погрешности, получаемые на всех составляющих звеньях размерной цепи, не должны выходить за пределы рассчитанных и установленных величин допусков или предельных отклонений размеров, относительных поворотов поверхностей и других характеристик качества изделий. Т.е. у всех изделий партий обязательно соблюдение неравенств:

$$\Delta_A^{\mu\delta} \geq \sum_{i=1}^n \Delta_{oi} - \sum_{i=1}^{m-1} \Delta_{oi} + \sum_{i=1}^{m-1} \frac{\omega_i}{2}$$

$$\Delta_A^{\mu m} \leq \sum_{i=1}^n \Delta_{oi} - \sum_{i=1}^{m-1} \Delta_{oi} - \sum_{i=1}^{m-1} \frac{\omega_i}{2}$$

Использование метода полной взаимозаменяемости является экономичным в условиях достижения высокой точности при помощи малозменных размерных цепей.

## 42) Достижение точности замыкающего звена методом полной взаимозаменяемости.

Сущность метода заключается в том, что требуемая точность замыкающего звена размерной цепи достигают каждый раз, когда в размерную цепь включают или заменяют в ней звенья без их выбора, подбора или изменения их величин.

Основными преимуществами метода полной взаимозаменяемости являются:

1. Наибольшая простота достижения требуемой точности замыкающего звена, так как построение размерной цепи сводится к простому соединению всех составляющих ее звеньев. Простотой отличается и смена режущего инструмента.

2. Простота нормирования процессов во времени, при помощи которых достигается требуемая точность замыкающего звена.

3. Относительная простота механизации и автоматизации технологических процессов, при помощи которых осуществляется достижение требуемой точности замыкающего звена.

4. Возможность широкого использования основных преимуществ кооперирования различных цехов и отдельных заводов для изготовления отдельных деталей и сборочных единиц машин.

5. Возможность выполнения технологических процессов рабочими, не обладающими высокой квалификацией.

Границы использования этого метода определяются экономикой.

Для использования этого метода необходимо соблюдение двух условий:

1. Величины допусков и координат середин полей допусков или средний значения для всех звеньев размерной цепи должны быть рассчитаны и установлены с учетом:

основной является целевая, подетальная специализация участков и цехов, а технолог. основой является унифицированная групповая или типовая форма организации тех.процессов. Целесообразна для единичного, мелко серийного и серийного производства. В крупно серийном и массовом – при коротком цикле изготов. детали. В зависимости от принятого направления специализации и глубины реализаций технолог. унификаций различают 6 разновидностей формы групповой организаций производства:

**Первичные разновидности формы группового производства:**

подетальные специализированные цеха; подетальные специализированные участки; многономенклатурные групповые поточные линии с перекладкой оборудования.

**Вторичные разновидности формы группового производства:**

подетально групповые цехи; подетально групповые участки; многономенклатурные групповые поточные линии с перекладкой оборудования.

В результате внедрения групповой формы организации производства и комплексной автоматизации технолог. процессов внедряются новые разновидности группового производства: гибкого автоматизированного производства, которое позволяет в единичном, мелко – и серийном реализовать принципы рациональной организаций тех. процесса и эффективность, характерную для массового пр – вва.

а) Гибкий производственный модуль (ГПМ) - предназначен для комплексной обработки детали на одном станке в автоматическом режиме. При этом обработка подвергаются детали различных наименований; применяются в единичном и мелкосерийном производстве.

б) Роботехнологический комплекс (РТК) - ГПМ, оснащенный промышленным роботом или манипулятором, применяемый в единичном, мелкосерийном и серийном производстве для обработки деталей определенной номенклатуры и типоразмеров.

в) Гибкая производственная система (ГПС) - совокупность в разных сочетаниях оборудования с ЧПУ, ГПМ, РТК, отдельных единиц технологического оборудования, обладающая свойством автоматизированной переналадки при производстве деталей произвольной номенклатуры.

г) Роботехнологическая линия (РТЛ) - совокупность РТК, связанных между собой транспортными средствами и системой управления; операции выполняются в принятой технологической последовательности.

Применяется в условиях мелкосерийного и серийного производства.

д) Роботехнологический участок (РТУ) - совокупность РТК, связанных между собой транспортными средствами и системой управления, в которой предусмотрена возможность изменения последовательности использования технологического оборудования.

е) Гибкий автоматизированный участок (ГАУ) - ГПС, функционирующая по технологическому маршруту, в котором предусмотрена возможность изменения последовательности использования технологического оборудования.

ж) Гибкий автоматизированный цех (ГАЦ) - ГПС, представляющая собой в различных сочетаниях совокупность гибких автоматических линий, РТЛ, ГАУ, РТУ для изготовления изделий заданной номенклатуры.

5) Прямоточная – свойственна массовому производству и меньше крупносерийному. Станки располагаются в последовательности технолог. операций, закрепленных за определенными станками. Детали со станка на станок передаются поштучно, но время выполнения отдельных операций не одинаково и не кратно такту. Для между рабочими местами иногда применяются конвейеры, выполняющие роль транспортера.

6) Непрерывно – поточная – свойственна массовому производству. Станки располагаются в послед – ти операций тех. процессов, закрепленных за опред. станками. Время выполнения операций равно или кратно такту.

Разновидности:

1. Передача деталей простыми транспортными устройствами.

2. С периодической подачей деталей транспортными устройствами с тяговым элементом. Конвейер перемещается периодически в соответствии с тaktом работы.

3. С непрерывной подачей деталей конвейером, т.е. он движется непрерывно, перемещая изделия между рабочими местами. Такт механически поддерживается конвейером и его скорость должна соответствовать времени выполнения операций.

7) Автоматическая – характеризуется непрерывным производственным потоком, полностью исключается ручной труд.

## 43) Достижение точности замыкающего звена методом неполной взаимозаменяемости.

Сущность метода заключается в том, что требуемую точность замыкающего звена размерной цепи достигают не во всех размерных цепях, а у подавляющего их большинства, когда в размерную цепь включают все звенья снова или в них заменяют часть звеньев без их выбора, подбора или изменения их величин.

Отличием этого метода является установление больших по величине допусков на составляющие звенья, что делает изготовление деталей и эксплуатацию машин более экономичными. При этом идут на риск получения небольшого процента случаев выхода погрешности замыкающего звена размерной цепи за пределы установленного допуска. Но дополнительные затраты труда и средств на исправление небольшого количества изделий, вышедших за пределы допуска, в большинстве случаев малы по сравнению с экономией труда и средств, получаемой за счет изготовления, составляющих звеньев с самыми величинами допусков.

Для использования метода неполной взаимозаменяемости необходимо соблюдение следующих условий:

Для расчета координат середин полей допусков должна применяться формула:

$$\Delta_{oi} = \sum_{i=1}^n \Delta_{oi} - \sum_{i=1}^{m-1} \Delta_{oi}$$

где  $\Delta_{oi}$  и  $\Delta_{oi}$  – величины координат исходного и  $i$ -го, составляющего звенья размерной цепи;  $n$  – количество увеличивающих звеньев;  $m$  – общее количество звеньев цепи.

Для расчета величин допусков можно воспользоваться правилом теорий вероятности о квадратичном сложении средних квадратических отклонений независимых случайных величин:

$$\sigma_A^2 = \sum_{i=1}^{m-1} \sigma_i^2$$

Формула для расчета величин допусков при использовании метода неполной взаимозаменяемости:

$$\delta_A^2 = \sum_{i=1}^{m-1} \lambda_i \delta_i^2$$

где  $\delta_i$  – допуск исходного или замыкающего звена;  $\lambda_i$  – коэффициент, характеризующий процент значений замыкающего звена за пределы установленного на нем допуска;

$\lambda_i$  – коэффициент, характеризующий выбранный теоретический закон рассеяния  $i$ -го составляющего звена.

Эта формула является приближенной, при чем степень приближения увеличивается с возрастанием количества звеньев и приближение к закону Гаусса.

Поэтому формулу можно использовать при количестве звеньев в размерной цепи  $(m-1) \geq 3$ , если выбирается закон Гаусса; при количестве звеньев  $(m-1) \geq 4$ , если закон рассеяния близок к треугольнику;  $(m-1) \geq 6$ , если закон рассеяния близок к равнотипности.

С достаточной для большинства практических случаев точностью можно использовать следующие значения  $\lambda_i$ :

$\lambda_i = 1/3$  когда выбирается закон равной вероятности или закон рассеяния на основе закона Гаусса.

$\lambda_i = 1/6$  если выбирается закон рассеяния, близкий к треугольнику или закон Симпсона;

$\lambda_i = 1/9$  при выборе закона рассеяния, близкого к закону Гаусса.

При более точных расчетах, когда есть основания выбирать другие законы рассеяния, коэф.  $\lambda_i$ :

$\lambda_i = 1/3$  когда выбирается закон равной вероятности или по закону рассеяния на основе закона Гаусса.

$\lambda_i = 1/6$  если выбирается закон рассеяния, близкий к треугольнику или закон Симпсона;

$\lambda_i = 1/9$  при выборе закона рассеяния, близкого к закону Гаусса.

При более точных расчетах, когда есть основания выбирать другие законы рассеяния, коэф.  $\lambda_i$ :

$$\lambda_i = \frac{k_i^2}{t^2}$$

определяется: Средняя величина допуска составляющих звеньев определяется:

$$\delta_{cp} = \frac{\delta_A}{t \sqrt{\lambda_{cp}} (m-1)}$$

Относительное увеличение средней величины допуска равно:

$$R = \frac{1}{t} \sqrt{\frac{m-1}{\lambda_{cp}}}$$

Если общий процент риска будет больше любого из частных значений процентов риска, то его







основных деталей и узлов и неточности сборки, износа трущихся поверхностей деталей и т.д.  
2. Степень точности изготовления режущего и вспомогательного инструмента и его изнашивание во время работы.  
3. Неточность установки инструмента и настройки станка на размер.  
4. Погрешности базирования и установки обрабатываемой детали на станке или в приспособлении.  
5. Деформация деталей станка, обрабатываемой детали и инструмента во время работы под влиянием силы резания вследствие их недостаточной жесткости и упругой технологической системы станок - приспособление - инструмент - деталь (СПИД).  
6. Тепловые деформации обрабатываемой детали, детали станка и режущего инструмента в процессе обработки и деформации, возникающие под влиянием внутренних напряжений в материале детали.  
7. Погрешности детали после обработки, которые может дать неправильные показания при измерениях.  
8. Ошибки в измерениях вследствие неточности измерительного инструмента, неправильного пользования им, влияние температуры и т.п.  
9. Ошибки исполнителя работы.

Дисциплина «Технология машиностроения» изучает основы и методы производства машин, являющиеся общими для различных отраслей промышленности, а вопросы, характерные для технологии производства специализированных отраслей изучаются в специальных дисциплинах, таких, как «Технология автотракторостроения», «Технология двигателестроения», «Технология станкостроения», «Технология авиастроения».

## **2) Основные понятия и определения.**

**Технология машиностроения** (ТМС) - наука об изготовлении машин требуемого качества в необходимом количестве, в заданные сроки при наименьшей себестоимости.

Под **производственным процессом** понимают совокупность отдельных процессов, осуществляемых для получения из материалов и полуфабрикатов готовых изделий.

Технологический процесс – часть производственного процесса, содержащая целенаправленное действие по изменению и определению состояния предмета труда.

**Технологической операцией** называется законченная часть технологического процесса, выполненная на одном рабочем месте над одним или несколькими одновременно обрабатываемыми или собираемыми изделиями одним или несколькими рабочими.

Кроме технологических операций в состав тех. процесса включаются вспомогательные операции, не изменяющие размеров, формы, внешнего вида и внутренних свойств обрабатываемых деталей, но необходимые для осуществления технологической операций.

**Установ** – часть технологической операций, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемой детали или собираемой сборочной единицы.

**Позиция** – фиксированное положение, занимаемое неизменно закрепленной деталью или собираемой сборочной единицей совместно с приспособлением относительно инструмента или неподвижной части оборудования для выполнения определенной части операций.

**Технологический переход** - законченная часть технологической операции, характеризуемая постоянством применяемого инструмента и поверхности, образуемых обработкой или соединяемых при сборке.

**Элементарный переход** - часть технологического перехода, выполняемая одним инструментом, над одним участком поверхности обрабатываемой заготовки за один рабочий ход без изменения режима работы станка.

**Вспомогательный переход** - законченная часть технологической операции, состоящая из действий человека и оборудования, которые не сопровождаются изменением формы, размеров и шероховатости, но необходимы для выполнения технологического перехода.

**Рабочий ход** - законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно детали, сопровождаемое изменением формы, размеров, качества поверхности.

**Вспомогательный ход** - законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, не сопровождаемого изменением формы, размеров, шероховатости поверхности или свойств материала, но необходимого для выполнения рабочего хода.

**Прием** - законченная совокупность действий рабочего, применяемых при выполнении перехода или его части и объединенных одним целевым назначением.

**Рабочее место** – часть цеха, предназначенная для выполнения работы одним или группой рабочих, в которой размещено технолог. оборудование, инструмент, приспособление и подъемно – транспортное оборудование.

## **1) Развитие технологии машиностроения как науки.**

Совокупность методов и приемов изготовления машины, выработанных в течении длительного времени и используемых в определенной области производства, составляют технологию этой области. В связи с этим возникли понятия: технология литья, технология обработки давлением, технология сварки, технология механической обработки, технология сборки машины. Все эти области производства относятся к технологии машиностроения, охватывающей все этапы процесса изготовления машиностроительной продукции.

Технология машиностроения - это наука об изготовлении машины требуемого качества в установленном производственной программой количестве и в заданные сроки при наименьшей себестоимости. Технология машиностроения как наука прошла в своем развитии через несколько этапов.

**Первый этап 1929-30 гг:** характеризуется накоплением отечественного и зарубежного производственного опыта изготовления машин.

**Второй этап 1930-41 гг:** характеризуется продолжением накопления производственного опыта, его обобщением и систематизацией, а также началом разработки общих научных принципов построения технологических процессов.

**Третий этап 1941-70 гг:** характеризуется исключительно интенсивным развитием технологии машиностроения, разработкой новых технологических идей и формированием научных основ технологической науки.

**Четвертый этап 1970-90 гг:** определяется широким использованием достижений фундаментальных и общенженерных наук для решения теоретических проблем и практических задач технологии машиностроения.

**Пятый этап** – развал МС.

Технология машиностроения как учебная дисциплина имеет ряд особенностей, среди которых нужно отметить то, что она является прикладной наукой, вызванной к жизни потребностями развивающейся промышленности.

Технология машиностроения является основной профилирующей дисциплиной специальности «технология машиностроения, металлоизделия, станки и инструменты» в значительной мере определяет уровень профессиональной подготовки инженеров этой специальности.

обработки определенных групп деталей;  
5. улучшается технолог. отработка конструкций детали, в результате наличия технолог. классификаторов групповых тех процессов, комплексных деталей и рекомендемых размеров детали, в том числе альбомов групповых деталей;

6. большая производственная гибкость метода групповой обработки и неразрывная связь с вопросами организаций и планирования производства. Группа создается как по технолог. соображениям, так и с целью выполнения конкретной производственной программы, т.е. необходима предварительная обработка вопросов организаций и планирования производства, расчета межоперационных заделов, размеров партий и подготовку производства должны вести совместно технологии, конструкторы, экономисты и планово – производственная группа.

## **61) Выбор оборудования, приспособлений, режущего и измерительного инструмента.**

Устанавливая при проектировании технологического процесса план и метод обработки деталей, одновременно указывают, на каком станке будет выполняться операция, и приводят его характеристики.

Решающим фактором при выборе того или иного станка (если обработка возможна на различных станках, и обеспечивается удовлетворение технических требований к детали) является экономичность.

Следует принять ту модель станка, которая обеспечивает наименьшую трудоемкость и наименьшую себестоимость обработки.

При проектировании технологического процесса обработки необходимо еще установить, какое приспособление необходимо для выполнения на данном станке намеченной операции.

В единичном и мелкосерийном производстве широко применяется обработка без приспособлений или с приспособлениями универсального типа, которые являются принадлежностями станков. В крупносерийном и массовом производстве применяют главным образом специальные приспособления, которые сокращают вспомогательное и основное время больше, чем универсальные, при более высокой точности.

Одновременно с выбором станка и приспособления для каждой операции выбирается необходимый режущий инструмент, обеспечивающий достижение наибольшей производительности, требуемой точности и класса шероховатости обработанной поверхности; указывается краткая характеристика инструмента, наименование и размер, марка материала и номер стандарта. Если для данной операции требуется специальный инструмент, то в технологической документации отмечается - "специальный инструмент".

Применение того или другого типа инструмента зависит от следующих факторов: вида станка; метода обработки; материала обрабатываемой

## **59) Технология групповой обработки.**

При типизации тех процессов детали объединяются в класс по принципу общности конфигураций маршрута, а при групповой обработке создаются классы деталей по общности применяемого оборудования.

**Класс** - совокупность деталей, характеризуемая общностью применяемого оборудования необходимого для обработки детали в целом или для отдельных операций.

**Группа** - совокупность деталей, для которых основным признаком объединения по технологическим операциям является общность обрабатываемых поверхностей или их сочетаний.

**Групповой тех процесс** – объединение в группу деталей, имеющих общий технологический маршрут по групповым операциям.

Групповой тех процесс осуществляется на разнотипном оборудовании и детали могут проходить последовательно все операции маршрута или часть детали может пропускать ненужные операции маршрута.

Поэтому принципу строятся групповые поточные и автоматические линии, а иногда производится целевая модернизация станков.

**Достоинства групповой обработки:**

1. повышение производительности обработки за счет применения: а)групповой высокопроизводительной оснасти и проведения целевой механизации станков, б)перевода детали обработки индивидуального и мелкосерийного производства на более производительные станки и применение прогрессивных методов изготовления заготовок; в)сокращения затрат вспомогательного и подготовительно – заключительного времени на настройку и переналадку станков и повышения коэффициента использования станков; г) применение высокопроизводительных станков для применения групповых операций и станков с ЧПУ для определения типоразмеров детали; д)создание в условиях мелкосерийного и серийного производства групповых многопредметных поточных и автоматических линий;
2. сокращаются сроки технической подготовки производства и освоения новых изделий, т.к. они вписываются в существующие групповые тех процессы;
3. облегчается и удешевляется проектирование и изготовление спец. оснастки, заменяемой групповой оснасткой;
4. облегчается и удешевляется модернизация станков, т.к. она приобретает характер целевой модернизаций для



